

Расчеты и испытания на прочность

МЕТОДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОЛИМЕРНОЙ
МАТРИЦЕЙ (КОМПОЗИТОВ)Метод испытания на растяжение кольцевых образцов при
нормальной, повышенной и пониженной температурахГОСТ
25.603—82Design calculation and strength testings.
Methods of mechanical testing of polymeric composite
materials. Test for tensile properties of ring specimens
of ring specimens at normal, elevated and low
temperatures

МКС 19.060

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 октября 1982 г. № 4061 дата введения
установлена

01.01.84

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

Настоящий стандарт распространяется на полимерные композиционные намоточные материалы, армированные непрерывными высокомодульными углеродными, борными, органическими и другими волокнами, и устанавливает метод испытания на растяжение кольцевых образцов из этих материалов при нормальной (20 °С), повышенной (до 180 °С) и пониженной (до минус 60 °С) температурах.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА


1.1. Метод заключается в кратковременном растяжении кольцевых образцов из композиционных намоточных материалов самозамыкающимися полудисками (см. чертеж).

1.2. При растяжении образцов определяют:
диаграмму деформирования в окружном направлении — зависимость окружного напряжения σ_{θ} , МПа (кгс/мм²), от окружной деформации ϵ_{θ} , %;

предел пропорциональности $\sigma_{\theta_{\text{пц}}}$ в окружном направлении, МПа (кгс/мм²);

модуль упругости в окружном направлении E_{θ} , МПа (кгс/мм²);

предел прочности в окружном направлении $\sigma_{\theta_{\text{в}}}$, МПа (кгс/мм²);

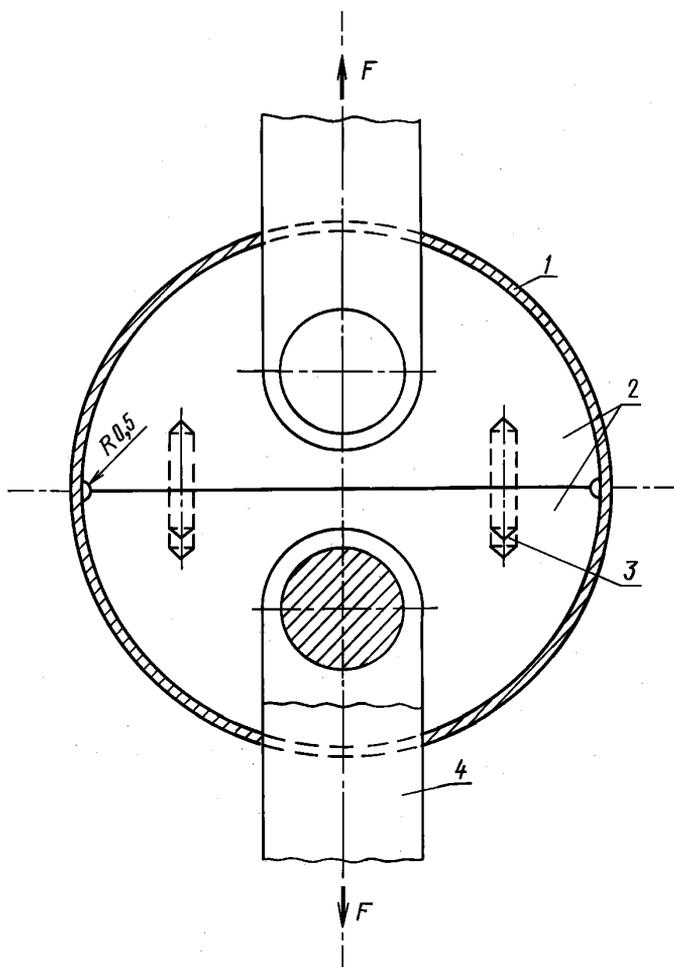

1 — образец; 2 — полудиски; 3 — направляющая; 4 — тяга

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Испытания проводят на любой испытательной машине, обеспечивающей постоянную скорость перемещения подвижного захвата в пределах, требуемых настоящим стандартом, и измерение нагрузки с погрешностью не более 1 % измеряемой величины.

2.2. Образец нагружают при помощи специального приспособления. Разница между внутренним диаметром кольцевого образца и диаметром полудисков в сборе не должна превышать 0,4 мм; шероховатость опорных поверхностей полудисков должна быть не более 0,63 мкм по ГОСТ 2789—73. Крепление приспособления в испытательной машине должно обеспечивать самоцентрирование, то есть направление приложенной растягивающей нагрузки должно быть перпендикулярным к плоскости разреза полудисков и проходить через центр испытуемого кольца. Конструктивное оформление приспособления может быть различным.

2.3. Для регистрации деформаций должны использоваться приборы, обеспечивающие измерение с погрешностью не более ± 3 % предельного значения измеряемой величины. В качестве измерителей деформации могут быть использованы тензорезисторы или другие устройства, прикрепление которых не создает дополнительных напряжений или деформаций и не оказывает влияния на определяемые характеристики. Длина измерительной базы должна быть в пределах, установленных в п. 4.4 настоящего стандарта.

2.4. Прибор для определения геометрических размеров должен обеспечивать измерение с погрешностью не более 0,05 мм.

3. ОБРАЗЦЫ

3.1. Стандартный образец изготавливают в форме кольца следующих размеров:

внутренним диаметром $d \dots (150,1 \pm 0,1)$ мм;

толщиной $h \dots (2 \pm 0,1)$ мм;

шириной $b \dots (8 \pm 0,1)$ мм — для материалов, армированных только в окружном направлении и $(15 \pm 0,1)$ мм — для материалов, укладка волокон которых отличается от однонаправленных.

Толщину образца измеряют в направлении радиуса, ширину — в направлении, перпендикулярном к плоскости кольца.

3.2. Допускается применение образцов, соотношение внутреннего диаметра к толщине которых составляет от 50 до 150, при этом размеры образцов должны быть в пределах:

d — от 100,05 до 300,05 мм;

h — от 1,5 до 6 мм;

b — от 6 до 15 мм — для материалов, армированных только в окружном направлении и от 10 до 20 мм — для материалов, армированных в двух перпендикулярных направлениях.

Предельные отклонения размеров должны быть $\pm 0,1$ мм.

3.3. Кольцевые образцы могут быть изготовлены (намотаны) каждый в отдельности или нарезаны из цилиндра. Намотка проводится по техническим условиям для данного композиционного материала на оправки с шероховатостью поверхности не более 0,63 мкм по ГОСТ 2789—73.

3.4. Образцы должны иметь гладкую, ровную поверхность без вздутий, сколов, неровностей, расслоений, надразов, царапин, трещин или других видимых невооруженным глазом дефектов. В случае необходимости допускается механическая обработка наружной поверхности колец (или цилиндров) с отметкой в протоколе испытания о проведенной обработке.

3.5. Количество образцов, взятых из одной партии для определения каждой из характеристик, указанных в п. 1.2, должно быть не менее пяти.

3.6. Каждая характеристика может быть определена на отдельных образцах или одновременно на одних и тех же образцах определяется несколько характеристик. Определение характеристик при повторных нагружениях образца разрешается в случае, когда предварительная нагрузка не превышала 20 % разрушающей и составляла не более 80 % предела пропорциональности.

3.7. Кондиционирование образцов проводят в соответствии с техническими условиями или стандартами на материал. Если в технических условиях или стандарте на материал указания по кондиционированию отсутствуют, кондиционирование проводят при одной из стандартных атмосфер по ГОСТ 12423—66.

3.8. При отсутствии в нормативно-технической документации на материал специальных указаний время от окончания изготовления намоточного материала до испытания должно составлять не менее 16 ч, включая и время их кондиционирования.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

4.1. На образце для испытания отмечают два произвольно выбранных диаметрально противоположных сечения S_1 и S_2 .

4.2. При определении предела прочности перед испытанием измеряют ширину и толщину образца в четырех сечениях — в двух первоначально отмеченных и в двух перпендикулярных к ним.

4.2.1. Если результаты четырех измерений толщины и ширины различаются более чем на 0,2 мм, то образец бракуют и заменяют другим.

4.2.2. В протокол испытания заносят значения ширины b_1 , b_2 и толщины h_1 , h_2 двух отмеченных сечений S_1 и S_2 и по ним, с точностью не менее трех знаков, определяют площадь поперечного сечения: $S_1 = b_1 h_1$ и $S_2 = b_2 h_2$ в мм².

4.3. При определении модуля упругости, предела пропорциональности или диаграммы деформирования при растяжении перед испытанием отмечают середины измерительных баз — четыре радиальных сечения, составляющие угол $\pm 30^\circ$ с первоначально отмеченными сечениями S_1 и S_2 .

4.3.1. Измеряют ширину и толщину этих сечений. Если результаты четырех измерений толщины или ширины различаются более чем на 0,2 мм, то образец бракуют и заменяют другим.

4.3.2. Среднее значение толщины h и ширины b записывают в протокол испытаний и по ним, с точностью не менее трех знаков, определяют площадь поперечного сечения $S = bh$ в мм².

4.4. При определении модуля упругости, предела пропорциональности или диаграммы деформирования при растяжении на образец наклеивают четыре тензорезистора. Середины измерительных баз расположены под углом $\pm 30^\circ$ относительно к первоначально отмеченным сечениям S_1 и S_2 . Длина измерительной базы — не более $\frac{\pi d}{24}$ и не менее 10 мм. Крепление измерителей деформаций к образцу, при необходимости, может быть произведено после установления образца в испытательной машине.

Примечание. Вместо тензорезисторов могут быть применены другие измерители деформации, соответствующие требованиям п. 2.3.

4.5. Измерение ширины и толщины образца проводят с погрешностью не более 0,05 мм.

4.6. Нанесение меток не должно приводить к изменению свойств образца; их рекомендуется наносить мягким карандашом или краской.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Испытания при нормальной температуре проводят при одной из стандартных атмосфер по ГОСТ 12423—66 с учетом требований ГОСТ 14359—69.

Испытания при повышенных и пониженных температурах проводят в специально предусмотренных термокамерах. Температуру испытаний и допускаемые ее колебания определяют в соответствии с техническими условиями или стандартами на материал, а при их отсутствии — по ГОСТ 14359—69.

5.2. При проведении испытаний в условиях повышенных и пониженных температур время, необходимое для полного прогрева или охлаждения образца до его испытания, должно задаваться технической документацией на испытуемый материал. Если таких указаний нет, то время выдержки образца при заданной температуре устанавливают не менее 20 мин на 1 мм толщины.

5.3. Образец надевают на приспособление так, чтобы отмеченные сечения S_1 и S_2 совпадали с разъемом полудисков.

5.4. Приспособление с образцом устанавливают в испытательную машину и центрируют.

5.5. Устанавливают заданную скорость взаимного перемещения захватов испытательной машины при холостом ходе (без нагрузок). Рекомендуемая скорость перемещения составляет (10 ± 2) мм/мин.

5.6. Проводят нагружение образца и, в зависимости от цели испытания, записывают:

при определении диаграммы деформирования при растяжении (см. приложение 1), модуля упругости (см. приложение 2) и предела пропорциональности (см. приложение 3) — деформацию в окружном направлении и соответствующую ей нагрузку;

при определении предела прочности — наибольшую нагрузку, выдержанную образцом.

5.7. При определении предела прочности в расчет принимают результаты, полученные на образцах, разрушившихся по всей площади поперечного сечения. Разрушение может сопровождаться расслоением образца.

При разрушении лишь части поперечного сечения результат не учитывается, и образец заменяют другим. Для достижения необходимого характера разрушения толщина колец h может быть увеличена и ширина колец b уменьшена в пределах, предусмотренных в п. 3.2.

5.8. Результаты испытаний считаются недействительными;

при обнаружении ошибок в проведении испытаний;

при проведении испытаний были обнаружены дефекты образцов.

В таких случаях причина искажения результатов должна быть устранена, и эксперимент повторен на новых образцах, отобранных для испытаний из той же партии.

6. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Напряжение в окружном направлении σ_θ , МПа (кгс/мм²), определяют по формуле

$$\sigma_\theta = \frac{F}{2S}, \quad (1)$$

где F — приложенная нагрузка, МН (кгс);

S — среднее значение начальных площадей поперечных сечений образца по середине измерительной базы, мм².

С. 5 ГОСТ 25.603—82

6.2. Модуль упругости в окружном направлении при растяжении E_{θ} , МПа (кгс/мм²), вычисляют по формуле

$$E_{\theta} = \frac{\Delta\sigma_{\theta}}{\Delta\varepsilon_{\theta}} = \frac{\Delta F}{2 S \Delta\varepsilon_{\theta}}, \quad (2)$$

где ΔF — приращение нагрузки, МН (кгс);

$\Delta\varepsilon_{\theta} = \frac{\Delta l}{l}$ — приращение относительной деформации в окружном направлении при изменении нагрузки на ΔF ;

l — начальная длина измерительной базы, мм;

Δl — приращение начальной длины измерительной базы при изменении нагрузки на ΔF , мм.

6.3. Предел пропорциональности при растяжении в окружном направлении $\sigma_{\theta_{\text{пц}}}$, МПа (кгс/мм²), определяют по формуле

$$\sigma_{\theta_{\text{пц}}} = \frac{F_{\text{пц}}}{2 S}, \quad (3)$$

где $F_{\text{пц}}$ — нагрузка, соответствующая пределу пропорциональности, МН (кгс), (см. приложение 3).

6.4. Предел прочности в окружном направлении при растяжении $\sigma_{\theta_{\text{в}}}$, МПа (кгс/мм²), вычисляют по формуле

$$\sigma_{\theta_{\text{в}}} = \frac{F_{\text{max}}}{S_1 + S_2}, \quad (4)$$

где F_{max} — разрушающая нагрузка, МН (кгс);

$S_1 + S_2$ — начальная площадь поперечных сечений образца у разъема полудисков, мм².

П р и м е ч а н и е. Определенное значение предела прочности может быть несколько занижено (для современных композиционных материалов до 15 %), поскольку во время испытания у разъема полудисков возникает изгибающий момент и имеется концентрация напряжений.

6.5. Статистическую обработку результатов испытания проводят при доверительной вероятности 0,95.

В расчет не рекомендуется принимать отдельные значения определяемых показателей, не укладывающихся в границах доверительного интервала при величине вероятности 0,95. При окончательном подсчете число образцов должно быть не менее 5.

6.6. Форма протокола испытания дана в приложении 4.

6.7. Чертежи приспособления для испытания на растяжение кольцевых образцов даны в приложении 5.

**СНЯТИЕ ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦОВ ПОЛУДИСКАМИ**

1. Диаграмма деформирования при растяжении выражает зависимость растягивающего напряжения в окружном направлении σ_θ от относительной окружной деформации ϵ_θ .
2. Снятие диаграммы деформирования основано на измерении деформации ϵ_θ и соответствующих им нагрузок F .
3. Деформации ϵ_θ измеряют с помощью устройств, отвечающих требованиям п. 2.3 настоящего стандарта. Расположение и длина измерительных баз предусмотрены в пп. 4.3; 4.4 настоящего стандарта.
4. При определении полной диаграммы деформирования измерение ϵ_θ и F проводят вплоть до разрушения кольца. Малые смещения начала диаграммы (чертеж приложения 3) устраняются параллельным переносом координатных осей.
5. Используется автоматическая запись зависимости нагрузка—деформация, а при ее отсутствии для одновременного отсчета нагрузки и деформации применяют счетчик времени (прерыватель записи). В качестве регистрирующей аппаратуры применяют осциллографы, цифровые тензометрические мосты с печатающим устройством, двухкоординатные самопишущие потенциометры или другие приборы, обеспечивающие регистрацию нагрузки F и деформации ϵ_θ с погрешностью, указанной в пп. 2.1; 2.3 настоящего стандарта.
6. Растягивающие напряжения σ_θ определяют как отношение приложенной нагрузки к среднему значению начальных площадей поперечных сечений образца посередине измерительной базы

$$\sigma_\theta = \frac{F}{2S}.$$

7. По известным значениям σ_θ и ϵ_θ строят диаграмму $\sigma_\theta \sim \epsilon_\theta$. Выбранный масштаб должен обеспечить достаточную точность определения искомых величин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ В ОКРУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

1. Модуль упругости E_θ определяется как отношение напряжения σ_θ к соответствующей деформации ϵ_θ в пределах линейной зависимости между напряжением σ_θ и деформацией ϵ_θ , т. е. наклон диаграммы деформирования $\sigma_\theta \sim \epsilon_\theta$ при напряжениях, не превышающих предела пропорциональности.
2. Для вычисления модуля упругости измеряются деформации (см. пп. 2.3; 4.3; 4.4 настоящего стандарта) и соответствующие нагрузки.
3. В качестве регистрирующей аппаратуры используют приборы, указанные в п. 5 рекомендуемого приложения 1.
4. Установленный в испытательной машине образец нагружается в диапазоне нагрузок, соответствующих 5 %—20 % от разрушающего напряжения в окружном направлении.
5. При нагружении для каждого образца измеряют не менее восьми раз нагрузку и деформации. По этим данным определяют модуль упругости E_θ (см. п. 6.2 настоящего стандарта). Малые неправильности, связанные с началом нагружения (чертеж приложения 3), при определении модуля упругости отбрасываются.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ

1. Предел пропорциональности $\sigma_{\text{пц}}$, МПа ($\text{кгс}/\text{мм}^2$), условно определяют как напряжение, при котором отклонение от линейной зависимости между нагрузкой и деформацией достигает 25 %. Это означает, что касательная к кривой $F \sim \epsilon_{\theta}$ в точке $F_{\text{пц}}$, соответствующей пределу пропорциональности, образует с осью нагрузки угол, тангенс которого изменяется на 25 % по сравнению с тангенсом угла на начальном линейном участке.

2. Графический метод определения предела пропорциональности дан на чертеже. Сначала согласно приложению 1 снимают кривую $F \sim \epsilon_{\theta}$. Далее проводят прямую OD (см. чертеж), совпадающую с начальным прямолинейным участком кривой $F \sim \epsilon_{\theta}$. В точку O переносят начало координат, затем на произвольном уровне проводят прямую MN , параллельную оси абсцисс. На этой прямой откладывают отрезок AC , равный $1/4$ отрезка BA . Через точку C и начало координат проводят прямую OE ; параллельно ей к кривой $F \sim \epsilon_{\theta}$ проводят касательную KK_1 . Ордината точки касания определяет нагрузку $F_{\text{пц}}$, при которой достигается предел пропорциональности, вычисляемый по формуле

$$\sigma_{\text{пц}} = \frac{F_{\text{пц}}}{2S}.$$

Примечание. Допускается определение предела пропорциональности при отклонениях от линейной зависимости на 10 % и 50 %. В таком случае длина отрезка AC , откладываемого на прямой MN , составляет $1/10$ или $1/2$ длины отрезка BA и определенные пределы пропорциональности обозначаются соответственно $\sigma_{\text{пц}10}$ или $\sigma_{\text{пц}50}$.

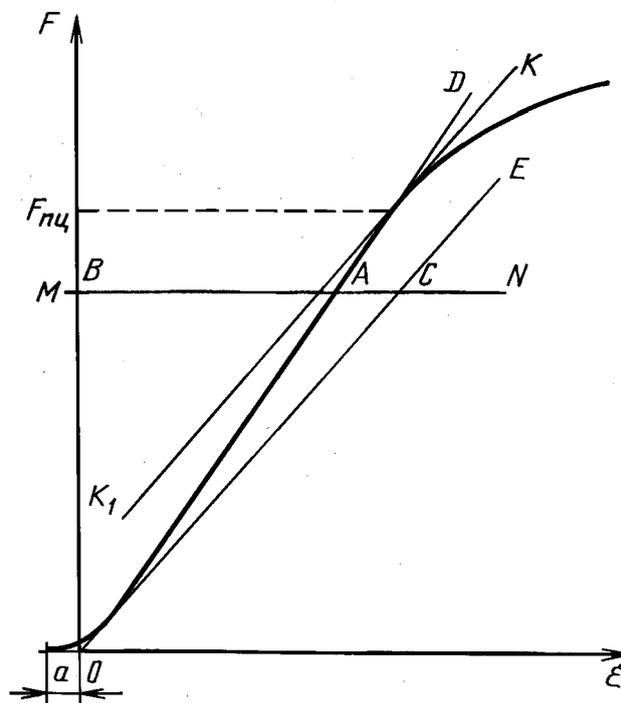

a — смещение начала координат

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦОВ ПО ГОСТ 25.603—82

от « ____ » _____ 19 ____ г.

I. Оборудование для испытаний

Испытательная машина _____

Измерители деформаций _____

Регистрирующая аппаратура _____

II. Образцы

Количество образцов _____

Материал (наименование, ТУ, ГОСТ, предприятие-изготовитель, номер партии) _____

Содержание арматуры по объему (весу), % _____

Расположение арматуры, шаг намотки _____

Условия кондиционирования (время, температура, относительная влажность) _____

Условия изготовления образцов (изготовлены каждый в отдельности или нарезаны из цилиндра) _____

Механическая обработка поверхностей _____

III. Условия испытаний

Температура _____

Относительная влажность _____

Время выдержки при повышенной (пониженной) температурах _____

Скорость нагружения _____

IV. Результаты испытаний и их обработка

1) При определении предела прочности σ_{θ} .

№	$b_1; h_1,$ мм	$b_2; h_2,$ мм	$S_{1,2}$ мм ²	$S_{2,2}$ мм ²	$S_1 + S_2,$ мм ²	$F_{\max},$ МН (кгс)	$\sigma_{\theta},$ МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{\theta} - \bar{\sigma}_{\theta},$ МПа (кгс/мм ²)	$(\sigma_{\theta} - \bar{\sigma}_{\theta})^2,$ (МПа) ² (кгс/мм ²) ²	Примечания
1										
2										
·										
·										
·										
·										
·										
n							$\sum_1^n \sigma_{\theta}$		$\sum_1^n (\sigma_{\theta} - \bar{\sigma}_{\theta})^2$	

$$\bar{\sigma}_{\theta} = \frac{1}{n} \sum_1^n \sigma_{\theta} = \dots \dots \dots \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)};$$

$$\bar{S} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_1^n (\sigma_{\theta} - \bar{\sigma}_{\theta})^2} = \dots \dots \dots \text{МПа(кгс/мм}^2\text{)};$$

$$V = \frac{\bar{S}}{\bar{\sigma}_{\theta}} = \dots \dots \dots \%$$

С. 9 ГОСТ 25.603—82

2) При определении модуля упругости E_{θ} .

№	b , мм	h , мм	$2S$, мм ²	ΔF , МН (кгс)	ΔE_{θ} , %	$2S\Delta E_{\theta}$, мм ² %	E_{θ} , МПа (кгс/мм ²)	$E_{\theta} - \bar{E}_{\theta}$, МПа (кгс/мм ²)	$(E_{\theta} - \bar{E}_{\theta})^2$, (МПа) ² (кгс/мм ²) ²	Примечания
1										
2										
·										
·										
·										
·										
·										
n							$\sum_1^n E_{\theta}$		$\sum_1^n (E_{\theta} - \bar{E}_{\theta})^2$	

$$\bar{E}_{\theta} = \frac{1}{n} \sum_1^n E_{\theta} = \dots \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)};$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_1^n (E_{\theta} - \bar{E}_{\theta})^2} = \dots \text{МПа(кгс/мм}^2\text{)};$$

$$V = \frac{\bar{S}}{\bar{E}_{\theta}} = \dots \text{\%}.$$

3) При определении предела пропорциональности $\sigma_{\theta_{\text{пл}}}$.

№	b , мм	h , мм	$2S$, мм ²	$F_{\text{пл}}$, МН (кгс)	$\sigma_{\theta_{\text{пл}}}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{\theta_{\text{пл}}} - \bar{\sigma}_{\theta_{\text{пл}}}$, МПа (кгс/мм ²)	$(\sigma_{\theta_{\text{пл}}} - \bar{\sigma}_{\theta_{\text{пл}}})^2$, (МПа) ² (кгс/мм ²) ²	Примечания
1								
2								
·								
·								
·								
·								
·								
n					$\sum_1^n \sigma_{\theta_{\text{пл}}}$		$\sum_1^n (\sigma_{\theta_{\text{пл}}} - \bar{\sigma}_{\theta_{\text{пл}}})^2$	

$$\bar{\sigma}_{\theta_{\text{пл}}} = \frac{1}{n} \sum_1^n \sigma_{\theta_{\text{пл}}} = \dots \text{МПа (кгс/мм}^2\text{)};$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_1^n (\sigma_{\theta_{\text{пл}}} - \bar{\sigma}_{\theta_{\text{пл}}})^2} = \dots \text{МПа(кгс/мм}^2\text{)};$$

$$V = \frac{\bar{S}}{\bar{\sigma}_{\theta_{\text{пл}}}} = \dots \text{\%}.$$

Приложения

(диаграммы деформирования, фотографии, расширенная статистическая обработка данных и др.)

Испытал (и)

(фамилия, подпись)


Обработал (и)

(фамилия, подпись)

**КОНСТРУКЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ
КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦОВ**

Конструкция приспособления приведена на черт. 1.


Приспособление состоит из двух тяг 1 с полудисками 2, фиксируемых пальцами 4. Штифты 5 исключают возможность смещения полудисков.

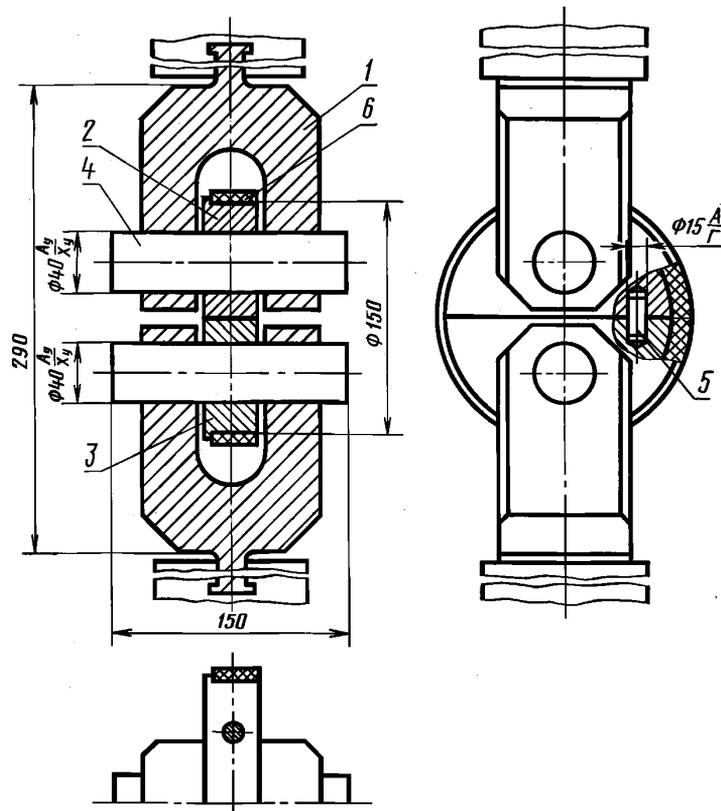Захват для кольцевых образцов

1 — тяга; 2 — полудиск; 3 — полудиск; 4 — палец;
5 — штифт 15Г × 30 по ГОСТ 3128—70; 6 — образец

Черт. 1

Тяга (черт. 1, дет. 1)

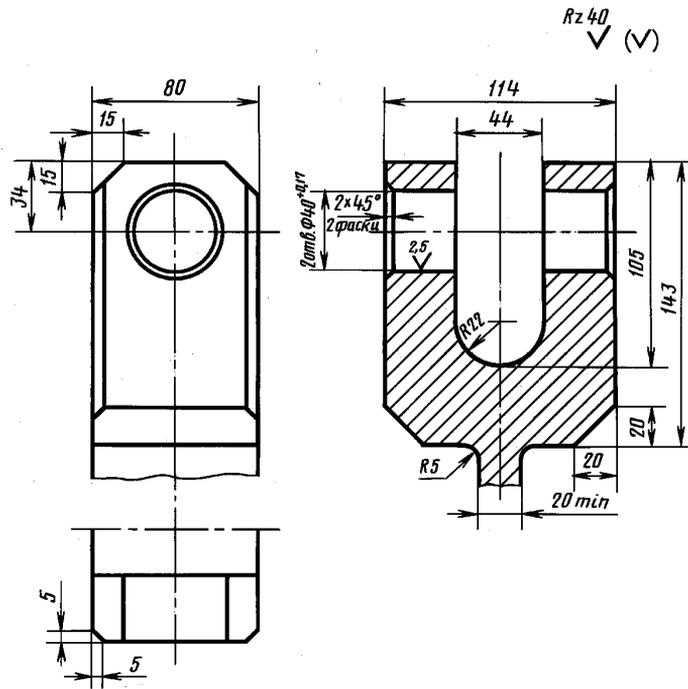

Материал: сталь 45 по ГОСТ 1050—88.

Черт. 2

Полудиск (черт. 1, дет. 2)


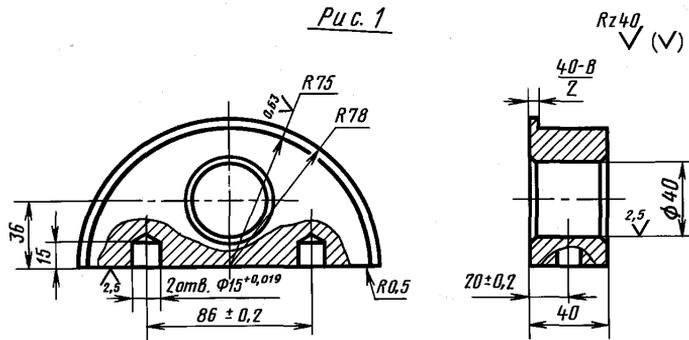



Рис. 2
Остальное — см. рис. 1

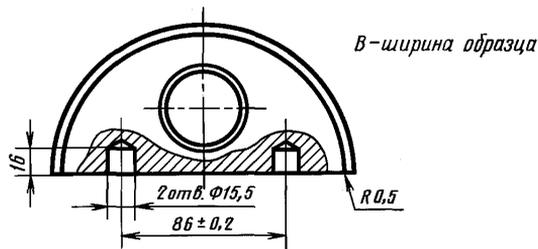

Материал: сталь 45 по ГОСТ 1050—88.

Черт. 3

Палец (черт. 1, дет. 4)

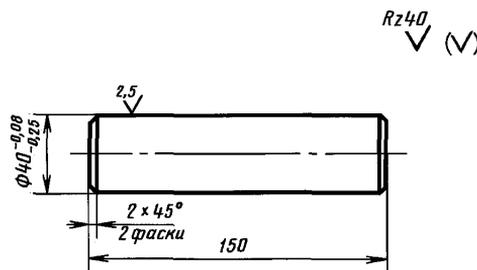

Материал: сталь 45 по ГОСТ 1050—88.

Черт. 4